作業環境測定ガイドブック

[電離放射線·放射性物質] の測定の実務

2



公益社団法人 日本作業環境測定協会

まえがき

労働安全衛生法第 65 条に規定する作業環境測定は,事業場の労働衛生管 理の基本となるもので,その的確な実施のために,厚生労働大臣の定める「作 業環境測定基準」に則して『作業環境測定ガイドブック』が当協会から刊行 されています。

『作業環境測定ガイドブック』(以下,ガイドブック)は,作業環境測定法 施行規則別表の作業場の種類に従ってガイドブック1(粉じん・石綿・RCF), 同2(電離放射線関係),同3(金属類を除く特定化学物質),同4(金属類), 同5(有機溶剤)に分かれているほか,デザイン,サンプリングおよび測定 結果の評価方法等を説明したガイドブック0(総論編)と同6(温湿度・騒 音・酸欠等関係)の全7冊から構成されてきました。

ガイドブック2は、作業環境測定基準に則った測定の具体的な実施方法の 例を示すことにより作業環境測定の技術水準の向上と測定結果の精度の確保 を図るため、1980(昭和55)年に電離放射線に関する測定を対象としてガ イドブック4として発刊され、その後の改訂を経て、『作業環境測定ガイド ブック2 電離放射線関係』として刊行されてきました。

本書は化学物質関係のガイドブック 3, 4, 5 が 2019(令和元)年に「物 質別各論」として改題され発行されたことに伴い,装いを新たに『作業環境 測定ガイドブック 2 [電離放射線・放射性物質]の測定の実務』として 2020 年に初版発行しました。この第 2 版では用語用字の修正等を行いました。 本書が,作業環境管理に携わる関係各位に広く活用され,作業環境測定・ 評価の技術水準および精度等の一層の向上に寄与することを期待いたします。

2023年3月

(公社)日本作業環境測定協会

目

次

			Ι	総	論
1.	目日				2
2.	空気	汚染の管理			2
3.	試料	採取方法		• • • • • • • • • •	
3.	.1 試	料採取方法の種類…		•••••	
	(1)	ろ過捕集方法		•••••	
	(2)	液体捕集方法		•••••	
	(3)	直接捕集方法		•••••	
	(4)	固体捕集方法		•••••	
	(5)	冷却凝縮捕集方法		•••••	
3.	.2 試	料採取方法の選定…		•••••	
3.	.3 試	料採取方法(サンプ	リン	グ方式)4
	(1)	ゼネラルサンプリン	ノグ	(室内全	全体空気のサンプリング)5
	(2)	セントラルサンプ!	リング	ブ(集口	中サンプリング)6
	(3)	ローカルサンプリン	ノグ	(局所2	と気のサンプリング)7
	(4)	スポットサンプリン	ノグ	(特殊作	乍業のサンプリング)7
	(5)	パーソナルサンプ!	リング	ブ(個)	、空気サンプリング)7
3.	.4 試	料採取時間および箇	所…	•••••	
3.	.5 吸	引試料空気量		•••••	
3.	.6 3	過捕集材の性能		•••••	
4.	分析	方法		•••••	
4.	.1 分	析方法の種類と選択		•••••	
4.	.2 核	種同定の必要性			
4.	3 全	放射能計測方法		•••••	

	4.3.1	計測器 ······14
	(1)	全 α 放射能計測器 ······14
	(2)	全 β 放射能計測器 ······15
	(3)	全γ放射能計測器 ······15
	(4)	ガス捕集用電離箱
	4.3.2	計測器の校正
	〈参〉	考〉標準線源の作製
4.	4 放	射線スペクトル分析方法
	4.4.1	計測器
	(1)	α線スペクトロメータ ·····19
	(2)	β線スペクトロメータ ······20
	(3)	γ線スペクトロメータ ······20
	4.4.2	計測器の校正
4.	5 放	射化学分析方法
4.	6 蛍	光光度分析方法
4.	7 分	析方法の選定
4.	8 空	気中濃度の計算
5.	測定	結果の記録

Ⅱ 各 論

第1	章	i 1	吏用	器具の取	な扱い	と濃度	評価」	L の 留	意点·	• • • • • • • • •	•••••		$\cdot 28$
1.	3	過拍	甫集.	方法によ	る空気	贰 中放	射性物	」質濃	度測定	三方法	•••••	• • • • • • • • •	$\cdot 28$
1.	1	適用	用範圍	≞							•••••		· 28
1.	2	使月		具類							•••••		· 28
		(1)	ろ過	試ダスト	・サンフ	パラまた	こはろ近	過式 ダ	ストモ	ニタ・	•••••		· 28
		(2)	ろ	紙							•••••		· 29
		(3)	放射	能計測器	ł						•••••		· 29
1.	3	試料	\$1採B	反方法…							•••••		· 30
	1.5	3.1	吸引	試料空気	〔量 …						•••••		· 30

1	.3.2	捕集条件	$\cdots 31$
1	.3.3	流量の補正	$\cdots 31$
1.4	放射	射能計測方法	$\cdots 32$
	(1)	計数器による場合	$\cdots 32$
	(2)	計数率計(ダストモニタ)による場合	33
	(3)	放射線スペクトル分析方法を用いる場合	33
1.5	空	気中放射性物質濃度の計算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	$\cdots 34$
	(1)	計数器による場合	$\cdots 34$
	(2)	計数率計による場合	$\cdots 35$
1.6	記	録	$\cdots 35$
〈参	≩考〉	ダストモニタによるプルトニウムの連続測定方法	36
2. 译	目体打	甫集方法による放射性ヨウ素など揮発性物質の	
グユ	E気「	中濃度測定方法	$\cdots 38$
2.1	適J	用範囲	$\cdots 38$
2.2	使月	用器具類	$\cdots 38$
	(1)	サンプラまたはモニタ	$\cdots 39$
	(2)	捕集材	39
	(3)	放射能計測器	$\cdots 40$
2.3	試	料採取方法	··· 40
2	.3.1	捕集効率	$\cdots 40$
	(1)	放射性ヨウ素	$\cdots 40$
	(2)	放射性ヨウ素以外の揮発性物質	$\cdots 42$
2	.3.2	吸引試料空気量	$\cdots 42$
2	.3.3	捕集条件	$\cdots 42$
	(1)	平均流量	$\cdots 42$
	(2)	流 速	$\cdots 44$
2.4	放射	射能計測方法	··· 44
	(1)	計数器による場合	$\cdots 44$
	(2)	計数率計(モニタ)による場合	$\cdots 44$

v

vi

		(3)	γ線スペクトル分析方法による場合	45
	2.5	· 오	会中濃度の計算	45
	2.6	言] 録	46
3		ガス	捕集用電離箱を用いた直接捕集方法による	
		ガス	状放射性物質の空気中濃度測定方法	46
	3.1	道	间用範囲	46
	3.2	2 使	· 用器具類 ····································	47
		(1)	ガス捕集用電離箱または流通型電離箱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	47
		(2)	真空ポンプおよび真空計	47
		(3)	電位計	47
	3.3	計	料採取方法	47
	3.4	が	z射能計測方法 ····································	48
	3.5	空空	2気中濃度の計算	50
	1	参考	> ラドンに対する濃度換算係数	52
	3.6	言言] 録	52
4	. ‡	捕集	用ガス容器を用いた直接捕集方法による	
	,	ガス	状放射性物質の空気中濃度測定方法	53
	4.1	道	師用範囲	53
	4.2	2 使	7用器具類	53
		(1)	捕集用ガス容器	53
		(2)	吸引ポンプ	53
		(3)	放射能計測器	53
	4.3	計	料採取方法	53
	4.4	が	z射能計測方法 ····································	55
		(1)	計数器による場合	55
		(2)	計数率計(モニタ)による場合	56
	4.5	空	気中濃度の計算	56
	4.6	言] 録	57

5. 冷却凑	疑縮捕集方法,液体捕集方法および固体捕集方法
による	るトリチウム化水蒸気などの空気中濃度測定方法57
5.1 適月	月範囲
5.2 トリ	リチウム化水蒸気濃度測定方法の比較
5.3 冷封	即凝縮捕集方法によるトリチウム化水蒸気の
空	気中濃度測定方法
5.3.1	使用器具類
5.3.2	試料採取方法および測定試料の作製
(1)	試料採取の方法
(2)	測定試料の作製60
5.3.3	試料水中のトリチウム放射能計測方法61
5.3.4	空気中濃度の計算
5.3.5	記 録
5.4 液体	本捕集方法によるトリチウム化水蒸気の
空気	気中濃度測定方法62
5.4.1	使用器具類
5.4.2	試料採取方法および測定試料の作製63
(1)	試料採取の方法
(2)	測定試料の作製64
5.4.3	吸引試料空気量
5.4.4	捕集効率の決定
5.4.5	試料水中のトリチウム放射能計測方法64
5.4.6	空気中濃度の計算
5.4.7	記 録
5.5 固体	本捕集方法によるトリチウム化水蒸気の
空	気中濃度測定方法65
5.5.1	使用器具類
5.5.2	試料採取方法
(1)	吸着

(2)	脱 着	66
5.5	5.3	試料水中のトリチウム放射能計測方法	67
5.5	5.4	空気中濃度の計算	68
5.5	5.5	記 録	69
〈参〉	考〉	トリチウムガスの酸化捕集方法	69
6. 蛍	光光	光度分析方法による空気中ウラン濃度の測定方法	70
6.1	原理	里および適用範囲	70
6.2	使月	月器具類 ······	70
〈参〉	考〉	ウラン標準溶液の調製方法	71
6.3	試料	斗採取方法および採取試料の処理	71
6.3	3.1	試料採取方法	71
6.3	3.2	採取試料の処理	71
6.3	3.3	ウランの抽出	72
6.4	溶鬲	融体の作製	72
6.4	4.1	溶融剤の調製	72
6.4	4.2	溶融体の作製・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	72
6.5	蛍光	光光度測定ならびにウランの定量	72
6.5	5.1	蛍光光度測定	72
6.5	5.2	ウランの定量	73
6.6	空気	気中濃度の計算	73
6.7	記	録	74
第2章	5 9	外部放射線による線量当量率の測定	75
1. 目	的	5 ·····	75
2. γ	線お	るよびX線の線量当量率の測定	75
2.1	測分	官対象	75
2.2	測定	≧点の選定 ・・・・・	75
2.3	測定	を機器の型式と特性	76
2.3	3.1	線量当量率計	76

2.3.2	2 線量当量計	79
2.3.3	3 測定機器の選択	80
2.4 浿	J定方法 ·····	80
2.5 沮	∥定機器の校正および点検 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯	81
(1)	校 正	81
(2)	日常点検	82
2.6 1	cm 線量当量率および 70 μm 線量当量率の算定方法	82
(1)	1 cm 線量当量率の算定方法	82
(2)	70 μm 線量当量率の算定方法 ······	85
3. β 絲	および電子線の線量当量率の測定	86
3.1 浿	定対象	86
3.2 浿	定点の選定	86
3.3 浿	定機器の型式と特性	86
3.3.1	線量当量率計	86
3.3.2	2 線量当量計	87
3.4 浿	』定方法	87
3.5 浿	定機器の校正および点検	88
(1)	校 正	88
(2)	日常点検	88
3.6 7	0 μm 線量当量率の算定方法	88
4. 中性	:子線の線量当量率の測定	88
4.1 浿	定対象	88
4.2 浿	定点の選定	88
4.3 浿	1定機器の型式と特性	89
4.3.1	線量当量率計	89
4.3.2	2 線量当量計	90
4.4 浿	』定方法	91
4.5 浿	定機器の校正および点検	91
(1)	校 正	91

х





「I 総論」では、作業環境における空気中の粒子状およびガス状の放射 性物質の濃度を測定するための試料採取および測定法について述べる。

対象となる放射性物質の種類は非常に多いので,ここではそれらの大部分 に共通する測定方法を主として述べ,必要に応じて,特殊な手法を必要とす る放射性物質の測定方法についても触れる。

1. 目 的

作業環境測定の目的の一つは,作業環境における空気中の粒子状およびガ ス状の放射性物質を採取,定量し,作業場所での空気中の放射性物質の濃度 を求めることにより,作業環境管理の適切さを確認するための資料を得るこ とである。

空気汚染の管理

作業環境における空気汚染の発生原因としては、次の場合が考えられる。

- (1) 放射性物質の取扱いにおける操作または反応
- 放射性炭素を含む炭酸ガスやトリチウムを含む水素ガスを発生するような化学反応
- ② トリチウム水などの蒸発や放射性ヨウ素などの揮発
- ③ 放射化あるいは汚染した固体の切削または研磨
- ④ 粒子状放射性物質の容器間の移し替え
- ⑤ 放射性廃棄物の詰め替え
- (2) 表面汚染物質の再浮遊または飛散
- 床や器具類の表面汚染物質が歩行や作業に伴ない微粉末となることに よって生じる当該物質の浮遊または飛散
- ② 内部が汚染した器具類の開放や、放射性物質用容器の開封などの操作 に伴う、内面に付着している粉末状汚染物質の浮遊または飛散

- (3) 密封系器具類の欠陥などによるガスまたは粉末の漏洩
- (4) ウランの採鉱や精錬

このように、放射性物質を非密封の状態で取扱う作業場においては、種々 の原因により空気汚染が発生することが考えられるので、放射性物質の封じ 込めまたは作業環境への漏洩防止のためにグローブボックスやフード、また は局所排気装置付の汚染防止囲い等の使用のほか、部屋の換気や作業場所の 局所排気による空気汚染の低減措置をとることが最も重要である。

これらの施設においては、作業環境における空気汚染を適切に評価し、必要があれば作業環境の改善等を行う必要がある。

3. 試料採取方法

3.1 試料採取方法の種類

空気中における放射性物質の状態や放射能測定方法等を考慮して、表 I.1 に示すいろいろな試料採取方法が用いられる。

ここで表 I.1 の各試料採取方法は、次のように特徴づけられる。

(1) ろ過捕集方法

試料空気をろ過材,例えばろ紙を通して吸引し,ろ過材に測定対象物質を 捕集する方法である。

(2) 液体捕集方法

試料空気を液体中に通しまたは液体表面と接触させ、溶解、反応、吸収、 衝突等を利用して測定対象物質を捕 集する方法である。 表 I.1 試料採取方法

(3) 直接捕集方法

試料空気を吸収,吸着等の過程を 経ずにそのままガス捕集用電離箱や 捕集用ガス容器などの捕集容器に採 取する方法である。

放射	性物質の)状態	試料採取方法
水宁	.	状	ろ過捕集方法
心	丁		液体捕集方法
	ス 状	뀨	直接捕集方法
Ĥ			固体捕集方法
73		1/	液体捕集方法
		冷却凝縮捕集方法	

(4) 固体捕集方法

試料空気を活性炭やシリカゲルなどの固体粒子層を通して吸引するなどに より、固体粒子の上に測定対象物質を捕集する方法である。

(5) 冷却凝縮捕集方法

試料空気を冷却面に接触させ、凝縮を利用して測定対象物質を捕集する方 法である。

3.2 試料採取方法の選定

空気中の放射性物質には、繊維系ろ紙で捕集されるような粒子状の物質と、 ヨウ素のような揮発性物質、水蒸気および化学的に不活性な希ガスなどガス 状の物質とがある。空気試料の採取の方法は、放射性物質の種類や性状、採 取試料の分析方法における検出感度および濃度限度(電離放射線障害防止規 則第三条第三項並びに第八条第五項及び第九条第二項の規定に基づく厚生労 働大臣が定める限度及び方法(昭和 63 年 10 月 1 日 労働省告示第 93 号、 最終改正:令和4年11月17日 厚生労働省告示第335号))との関係を考 慮し、適切な方法を選択しなければならない。この場合、原則として検出下 限濃度が濃度限度の1/10以下となることを目標とする。

表 I.2 に主な放射性物質の性状と、それに適する試料採取方法および分析 方法との関連を示す。

また,放射性物質の性状は,発生条件や作業環境の特性等によっても変化 する。性状の異なる放射性物質が混在するおそれのあるときは,それぞれに 適した試料採取方法を併用して選別捕集することが必要になる。

この場合,ある方法によって得られる核種の濃度と,その核種の濃度限度 との比(ここでは濃度限度比という)が,その他の方法によってそれぞれ得 られる濃度限度比の総和に対して十分小さい(0.1以下)ことが明らかなと きは,その方法による試料採取は省略してよい。

3.3 試料採取方法(サンプリング方式)

試料採取方式(以下サンプリング方式という)には,①作業室全体の空気

試料採取方法	捕集材, 捕集 器具(例)	対象放射性 物質の性状	主な核種	放射性物質定量方法*2
ろ過捕集方法	ろ紙	粒子状	⁶⁰ Co, ⁶⁷ Ga, ^{99m} Tc, ¹⁴⁷ Pm, ²⁰¹ Tl, U, Pu	全 α, 全 β, 全 γ 放射能計測方法, α, β, γ線スペクトル分析方法, 蛍光光度分析方法*3
口 仕 持 供 * 1	活性炭含浸 ろ紙	気体状(揮 発性物質)	³² P, ³⁵ S ¹²³ I, ¹²⁵ I, ¹³¹ I ²⁰³ Hg	全β, 全γ放射能計測方法, γ線 スペクトル分析方法
□ 体 抽 集 * ¹ 方 法	活性炭カー トリッジ シリカゲル	気体状(揮 発性物質) 水蒸気	¹²³ I, ¹²⁵ I, ¹³¹ I, ²⁰³ Hg ³ H	全γ放射能計測方法,γ線スペク トル分析方法 液体シンチレーション計測方
直接捕集方法	ガス捕集用 電離箱 捕集用ガス	気体状	放射性希ガス, ³ H, ¹⁴ C 放射性希ガス	
	容器	X17+1/X		γ線スペクトル分析方法
冷却凝縮捕集方 法	コールドト ラップ	水蒸気	³ H	液体シンチレーション計測方 法*4
液体捕集方法	水バブラー	水蒸気, ミスト	³ H ¹⁴ C	液体シンチレーション計測方 法*4

表 I.2 各試料採取方法と放射性物質の性状および分析方法の組み合わせの例

*1 一般には、ろ過捕集方法と併用される。

*2 ここには示されていないが,放射化学分析方法は,対象核種の濃縮,分離あるいは計測試料の 調製の目的ですべての場合に適用することができる。

*3 ウランの場合に限る。

*4 液体シンチレーション計測方法は、この場合β線スペクトル分析方法とみなされる。

汚染の有無を確認する、②空気中の放射性物質の濃度分布を把握する、③作 業者が吸入する空気中の放射性物質の濃度を知るなどの目的によって次のよ うな方式がある(図I.1参照)。

(1) ゼネラルサンプリング(室内全体空気のサンプリング)

放射性物質取扱室全体についての空気汚染の検出を目的とし、空気汚染発 生源の位置を確認するためのものではない。試料採取箇所は、空気汚染の発 生を確実に検出できる位置とし、例えば、室内の換気用排気口付近や作業場 所の風下とする。